

KT-300

製品案内 超音波厚さ計 簡易取扱説明書

1 概要



2 事前の準備



KT-300(上部コネクタ)とプローブ(探触子)をケーブルで接続する。



「電源ON」キーを押し電源を入れる。
※何も操作しないしていると、約5分で自動的に電源が切れます。

3 測定準備 (零点調整・音速の校正) ※より正しい測定値を測る為に調整を行ってください

零点調整 ※装置を起動する度に行ってください



接触媒質(カプラント)を本体下部の零点調整用試験片に少量塗布する。
※超音波が空气中を非常に伝わりにくいという性質がある為、必ず塗布してください。

KT-300

製品案内 超音波厚さ計 簡易取扱説明書



垂直に接触させる
(押える)



押す

接触媒質(カプラント)を塗布した零点調整用試験片にプローブを接触させる。

「CAL」キーを押す。
この状態が零点(基準)になります。
※音速を5900m/秒に設定の場合、4.00mmと表示されます。

5 音速の校正

(A) 音速直接入力

(B) 2点校正

※(A)(B)いずれかで校正を行って下さい

(A) 音速直接入力 ※試験片が無い場合はこの方法を使用



押す



ボタンを押して選択

「VEL」キーを押す。
「↓」キーで桁位置を選択する。



ボタンを押して入力



押す

「▲▼」キーで数値を入力する。
「VEL」キーを押すと音速を保存できる。
※音速一覧表は【6】音速一覧表を参照。

(B) 2点校正



押す



押す

「MENU」キーで【Menu】を選択し、「↓」キーで確定する。

KT-300

製品案内 超音波厚さ計 簡易取扱説明書

B-2



①「▲▼」キーで[System setup]を選択し、②「↓」キーで確定する。

①「▲▼」キーで【Min capture】を選択し、②「↓」キーでOFFにする。


B-3



次に①「▲▼」キーで【2-Point CAL】を選択し、②「↓」キーでONにする。
③「MENU」キーを押し【System setup】に戻る。

再び「MENU」キーを押す。

B-4

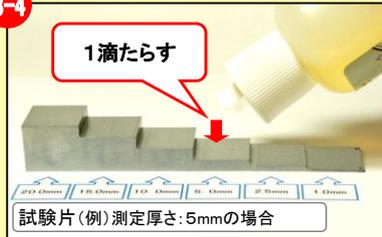

測定物と同じ材質で厚さが既知の試験片を準備する。
試験片に接触媒質(カプラント)を少量塗布し、プローブを接触させ、1点目の測定を行う。

B-5



測定中に「CAL」キーを押す。
測定値とともに【Thin】と表示される。

プローブを試験片から離し、①「↓」キーで桁を選択し②「▲▼」キーで1点目の試験片の厚さを入力する。

KT-300



製品案内 超音波厚さ計 簡易取扱説明書

B-6



「CAL」キーを押す。
1点目の校正を終了します。
【Thick】と表示される。

B-7

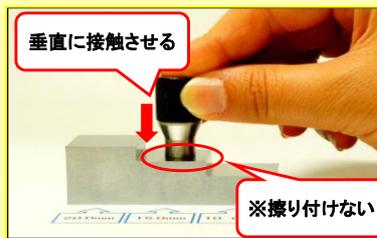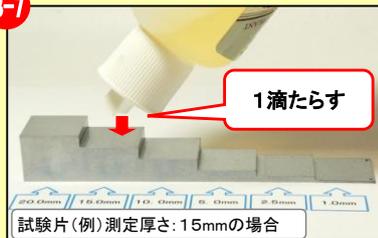

次に厚さの異なる2点目の試験片に接触媒質(カプラント)を少量塗布し、プローブを接触させ、2点目の測定を行う。

B-8



プローブを離し①「↓」キーで桁を選択し②「▲▼」キーで2点目の試験片の厚さを入力する。

B-9



「CAL」キーを押すと2点目の校正が終了します。

KT-300

製品案内 超音波厚さ計 簡易取扱説明書

4 測定

6



(2点校正と同様に)測定物に接触媒質(カプラント)を少量塗布する。

7



プローブを接触させ、測定を行う。

5 その他の機能

表示単位



①「MENU」キーで【Menu】を選択し、②「↓」キーで確定する。

①「▲▼」キーで【System setup】を選択し、②「↓」キーで確定する。



「↓」キーを押す度、【METRIC(ミリ)】と【IMPERIAL(インチ)】が切り替わる。

「MENU」キーを押す。



【System setup】に戻るので再び「MENU」キーを押す。

KT-300

製品案内 超音波厚さ計 簡易取扱説明書



その他の機能

電源OFF



「MENU」キーで【OFF】を選択し、「↓」キーで確定すると電源が切れる。

バックライト

「バックライトキー」を押す度「ON/OFF」が切り替わり、LCDディスプレイを明るくできる。
装置を起動する度に、設定して下さい。
作業環境によってお選び下さい。



音速一覧表

各材質の音速一覧表

材 質	音 速
鋼	5,900
アルミニウム	6,320
ステンレス	5,800
銅	4,700

※同じ材質でも成分によって多少違います。